




**ESLABÓN FUSIBLE TIPO UNIVERSAL**  
**VELOCIDAD "K"**  
**CERTIFICADOS OBTENIDOS:**  
**- CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN DE**  
**PROTOTIPOS EMITIDA POR LAPEM (CFE)**  
**- CONSTANCIA DE PROVEEDOR**  
**APROBADO EMITIDA POR LAPEM (CFE)**

# ÍNDICE

<b>1.</b>	<b>PRESENTACIÓN</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>INTRODUCCIÓN</b>	<b>1</b>
<b>3.</b>	<b>OPERACIÓN DEL ESLABÓN FUSIBLE</b>	<b>2</b>
3.1	Corriente nominal	2
3.2	Sobrecarga	2
3.3	Cortocircuito	2
<b>4.</b>	<b>CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL ESLABÓN FUSIBLE</b>	<b>3</b>
<b>5.</b>	<b>CURVAS CARACTERÍSTICAS DE CORRIENTE-TIEMPO</b>	<b>3</b>
5.1	Corriente - Tiempo Mínimo de fusión	3
5.2	Corriente - Tiempo Máximo de fusión	3
5.3	Interrupción Total	3
<b>6.</b>	<b>CORRIENTE - TIEMPO MÍNIMO DE FUSIÓN</b>	<b>4</b>
	de los eslabones de velocidad "K" marca ELECTRAMEX	
<b>7.</b>	<b>CORRIENTE - TIEMPO MÁXIMO DE FUSIÓN</b>	<b>5</b>
	de los eslabones de velocidad "K" marca ELECTRAMEX	
<b>8.</b>	<b>CORRIENTE - TIEMPO DE INTERRUPCIÓN TOTAL</b>	<b>6</b>
	de los eslabones de velocidad "K" marca ELECTRAMEX	
<b>9.</b>	<b>PARTES QUE CONFORMAN EL ESLABÓN FUSIBLE</b>	<b>7</b>
<b>10.</b>	<b>LISTA DE ESLABONES FUSIBLE NORMALIZADOS</b>	<b>9</b>
	<b>VELOCIDAD "K"</b>	
<b>11.</b>	<b>APLICACIÓN DEL ESLABÓN FUSIBLE</b>	<b>10</b>
11.1	Protección a transformadores	10
<b>12.</b>	<b>PROTECCIÓN DE BANCOS DE CAPACITORES</b>	<b>14</b>
12.1	Coordinación fusible-fusible	15
12.2	Coordinación entre restaurador - fusible	15

## • 1. PRESENTACIÓN

ELECTRAMEX S. A. de C. V., es una empresa mexicana fundada el 14 de julio de 1978, desde entonces se ha dedicado a la Fabricación de Eslabón Fusible Tipo Universal Velocidad "K" (Rápido), en tensiones eléctricas que van desde 15 kV hasta 38 kV, utilizados principalmente para proteger transformadores y banco de capacitores. Uno de nuestros principales clientes es la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

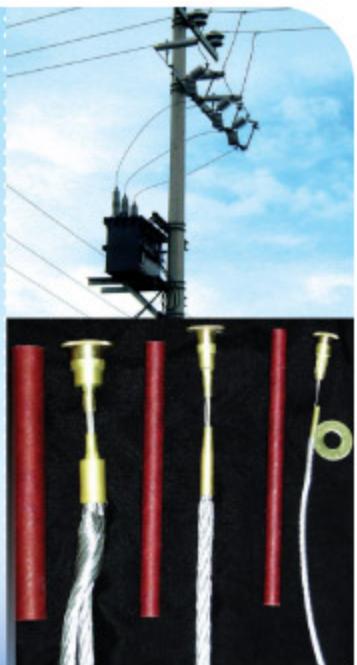


## • 2. INTRODUCCIÓN

Eléctrica y electrónicamente se denomina "elemento fusible" a todo aquel dispositivo que contiene un filamento ó lámina hecho a base de un metal o aleación de bajo punto de fusión, el cual se instala como protección en un punto determinado de un circuito eléctrico para que se funda por "efecto Joule" cuando la intensidad de corriente supere, por un corto-circuito o un exceso de carga, un determinado valor que ponga en peligro la integridad de los conductores de la instalación con el consiguiente riesgo de incendio o destrucción de los elementos.

En el diseño del Eslabón Fusible Tipo Universal Velocidad "K" (Rápido) fabricado por ELECTRAMEX, se revisaron cuidadosamente los requisitos legales y reglamentarios establecidos por CFE, a través de sus especificaciones; así como los requisitos internos generados, con la finalidad de obtener un producto que se comporte de manera confiable durante su operación en campo.

En su manufactura se utilizan los mejores materiales y equipos de medición para asegurar la uniformidad de sus características mecánicas y eléctricas, las cuales se encuentran establecidas en las especificaciones vigentes de La Comisión Federal de Electricidad, CFE 5GE00-01; Normas Nacionales NMX-J-149-1-ANCE y NMX-J-149-2-ANCE; y Normas Americanas IEEE/ANSI C37. 41 y IEEE/ANSI C37.42.

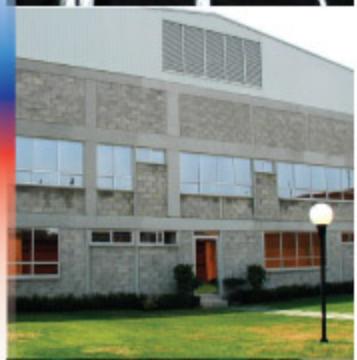

# • 3. OPERACIÓN DEL ESLABÓN FUSIBLE

Para comprender la operación del eslabón fusible, es necesario conocer las diferentes condiciones bajo las cuales puede trabajar en campo, para ello es conveniente definir el significado de los siguientes términos: corriente nominal, sobrecarga y corto-circuito.

## 3.1 Corriente nominal

El Eslabón Fusible Tipo Universal Velocidad "K" (rápido), marca ELECTRAMEX, está diseñado para conducir 1.5 veces la corriente nominal por tiempo indefinido sin que sus elementos fusible sufran ningún deterioro (envejecimiento) y las pérdidas en Watts (calentamiento) se mantengan constante por debajo de lo establecido. Es decir, su curva característica de Corriente-Tiempo debe quedar a la derecha de la recta vertical que tiene como abscisa 1.5 veces la corriente nominal.

## 3.2 Sobrecarga

De acuerdo al tiempo que dure la sobrecarga, ésta se puede clasificar en dos tipos: La primera, se presenta cuando la corriente fluctúa en un rango de 2 a 3 veces la corriente nominal, y es causada por incrementos de corriente de corta duración cuando se conectan transformadores. Estas sobrecargas son de ocurrencia normal y no tienen efectos que dañen los componentes del circuito cuando son por tiempos inferiores a los 10 segundos. Por lo tanto, estas corrientes no son interrumpidas por el fusible.

La segunda, es generada por algún defecto de equipos o cuando se presentan demasiadas

cargas conectadas a un circuito, estas corrientes son de mayor duración y causan mayor daño que las anteriores, al generar peligrosos aumentos de temperatura en los componentes del circuito. Por lo tanto deben ser interrumpidas por un fusible seleccionado de forma adecuada para esta finalidad. La cantidad de energía que se desarrolla es pequeña y el trabajo básico de interrupción lo realiza el tubo fenólico que protege los elementos fusible del eslabón.

## 3.3 Cortocircuito

Es la desaparición repentina del aislante que existe entre conductores de tensión eléctrica diferente. La magnitud de esta corriente supera 6 veces la corriente nominal del fusible, llegando al orden de miles de amperes (KA). Es de vital importancia que los fusibles diseñados para este fin, interrumpan esta corriente debido a los efectos perjudiciales tanto térmicos como dinámicos, ya que la energía que se genera es muy alta. El trabajo de interrupción lo realiza el tubo portafusible, lo que provoca la destrucción total o parcial del tubo protector del eslabón fusible.

## • 4. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL ESLABÓN FUSIBLE

- Los Eslabones Fusible Tipo Universal Velocidad "K" (Rápido), marca Electramex, que se fabrican de línea de acuerdo a su valor de corriente nominal son: 1 A, 2 A, 3 A, 5 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A, 40 A, 50 A, 65 A, 80 A y 100 A, en tensiones nominales de 15 kV, 27 kV y 38 kV, cuentan con curvas de comportamiento Corriente-Tiempo Mínimo y Máximo de Fusión, y de Interrupción Total para las capacidades antes mencionadas, así como su constancia de aceptación de prototipos aprobados por CFE, ver tabla 2.
- También se manufacturan Eslabones Fusible Tipo Universal Velocidad "K" (Rápido) de fabricación especial, las corrientes nominales son: 4 A, 7 A, 9 A, 60 A, 70 A, 75 A, 125 A, 140 A Y 200 A en tensiones nominales de 15 kV, 27 kV y 38 kV.
- Frecuencia: 60 Hertz
- Las relaciones de rapidez de fusión del fusible varían desde 5,5s para la capacidad nominal de 1 A, hasta 8,1s, para la capacidad nominal de 200 A.

## • 5. CURVAS CARACTERÍSTICAS DE CORRIENTE - TIEMPO

Las curvas características de Corriente-Tiempo de un Eslabón Fusible Tipo Universal Velocidad "K" (Rápido) son:

### 5.1 Curvas de Corriente - Tiempo Mínimo de Fusión

Estas curvas muestran el tiempo mínimo que tarda el eslabón fusible en fundirse al aplicarle una corriente preestablecida de acuerdo a su capacidad de corriente. Ver figura 2.

### 5.2 Curvas de Corriente - Tiempo Máximo de Fusión


Estas curvas muestran el tiempo mínimo más un margen de tolerancia (en corriente) hacia la derecha del tiempo mínimo de fusión. Ver figura 3.

### 5.3 Curvas de Interrupción Total

Estas curvas muestran el tiempo mínimo y máximo de fusión, más las tolerancias de manufactura, más los tiempos de arqueo de cada uno de las diferentes capacidades de los eslabones fusibles. Ver figura 4.


6. CORRIENTE – TIEMPO MÍNIMO DE FUSIÓN DE LOS  
ESLABONES FUSIBLE DE VELOCIDAD “K” MARCA ELECTRAMEX

Figura 2

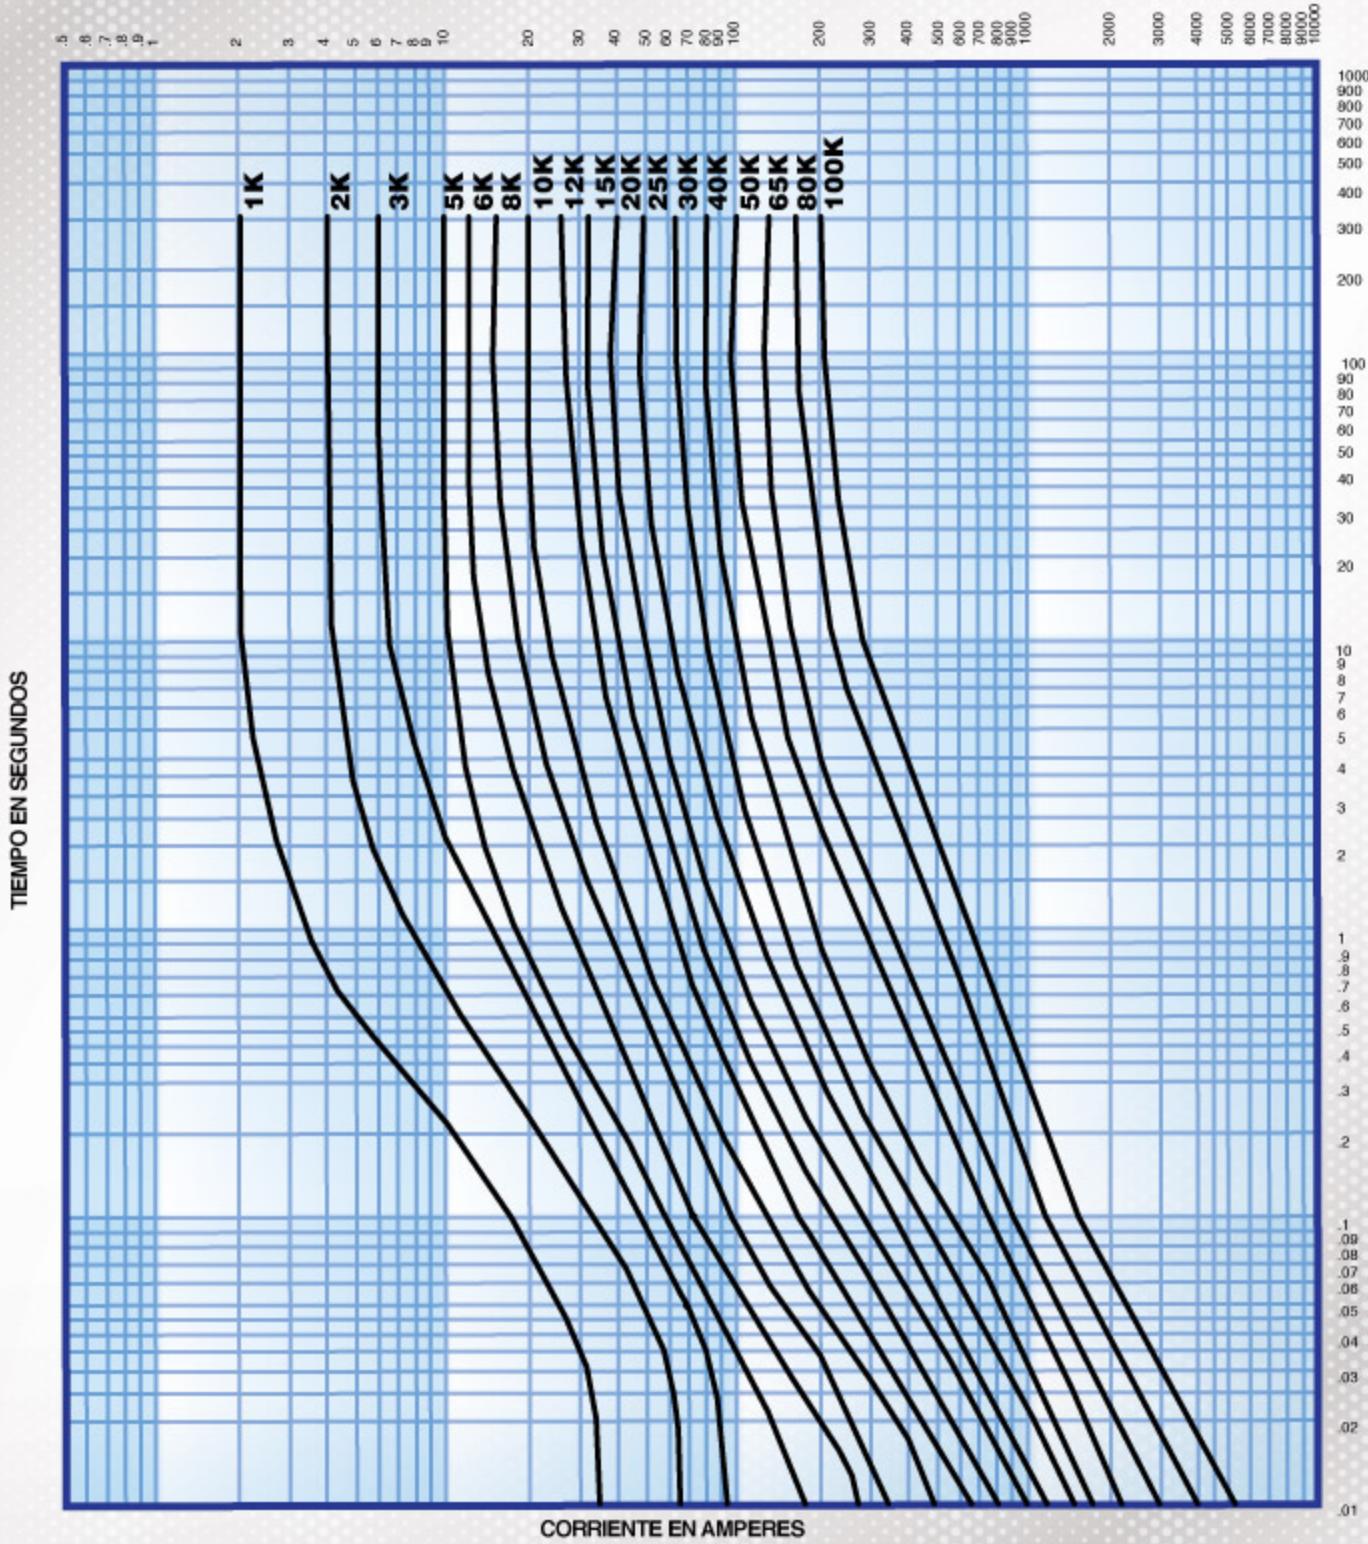


7. CORRIENTE – TIEMPO MÁXIMO DE FUSIÓN DE LOS  
ESLABONES FUSIBLE DE VELOCIDAD “K” MARCA ELECTRAMEX

Figura 3

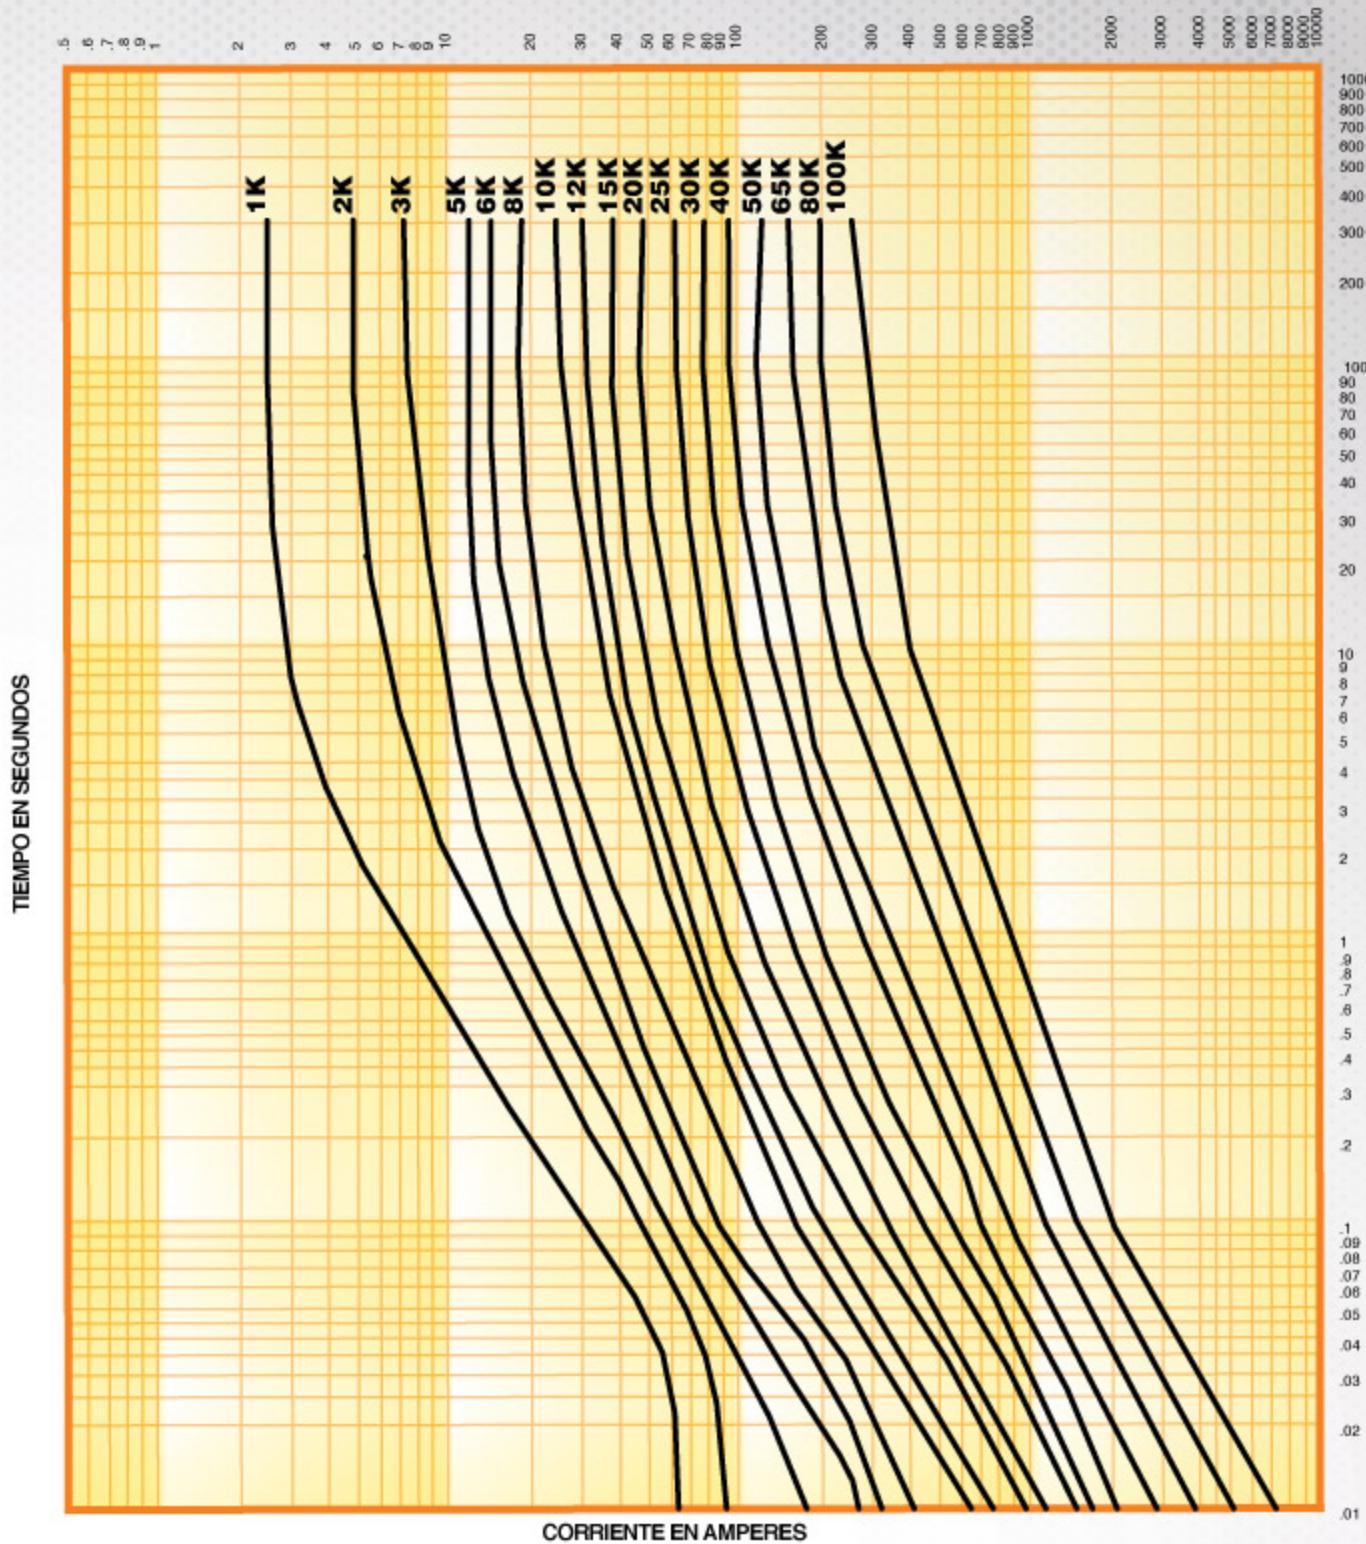

8. CORRIENTE – TIEMPO DE INTERRUPCIÓN TOTAL DE FUSIÓN DE LOS ESLABONES FUSIBLE DE VELOCIDAD “K” MARCA ELECTRAMEX

Figura 4

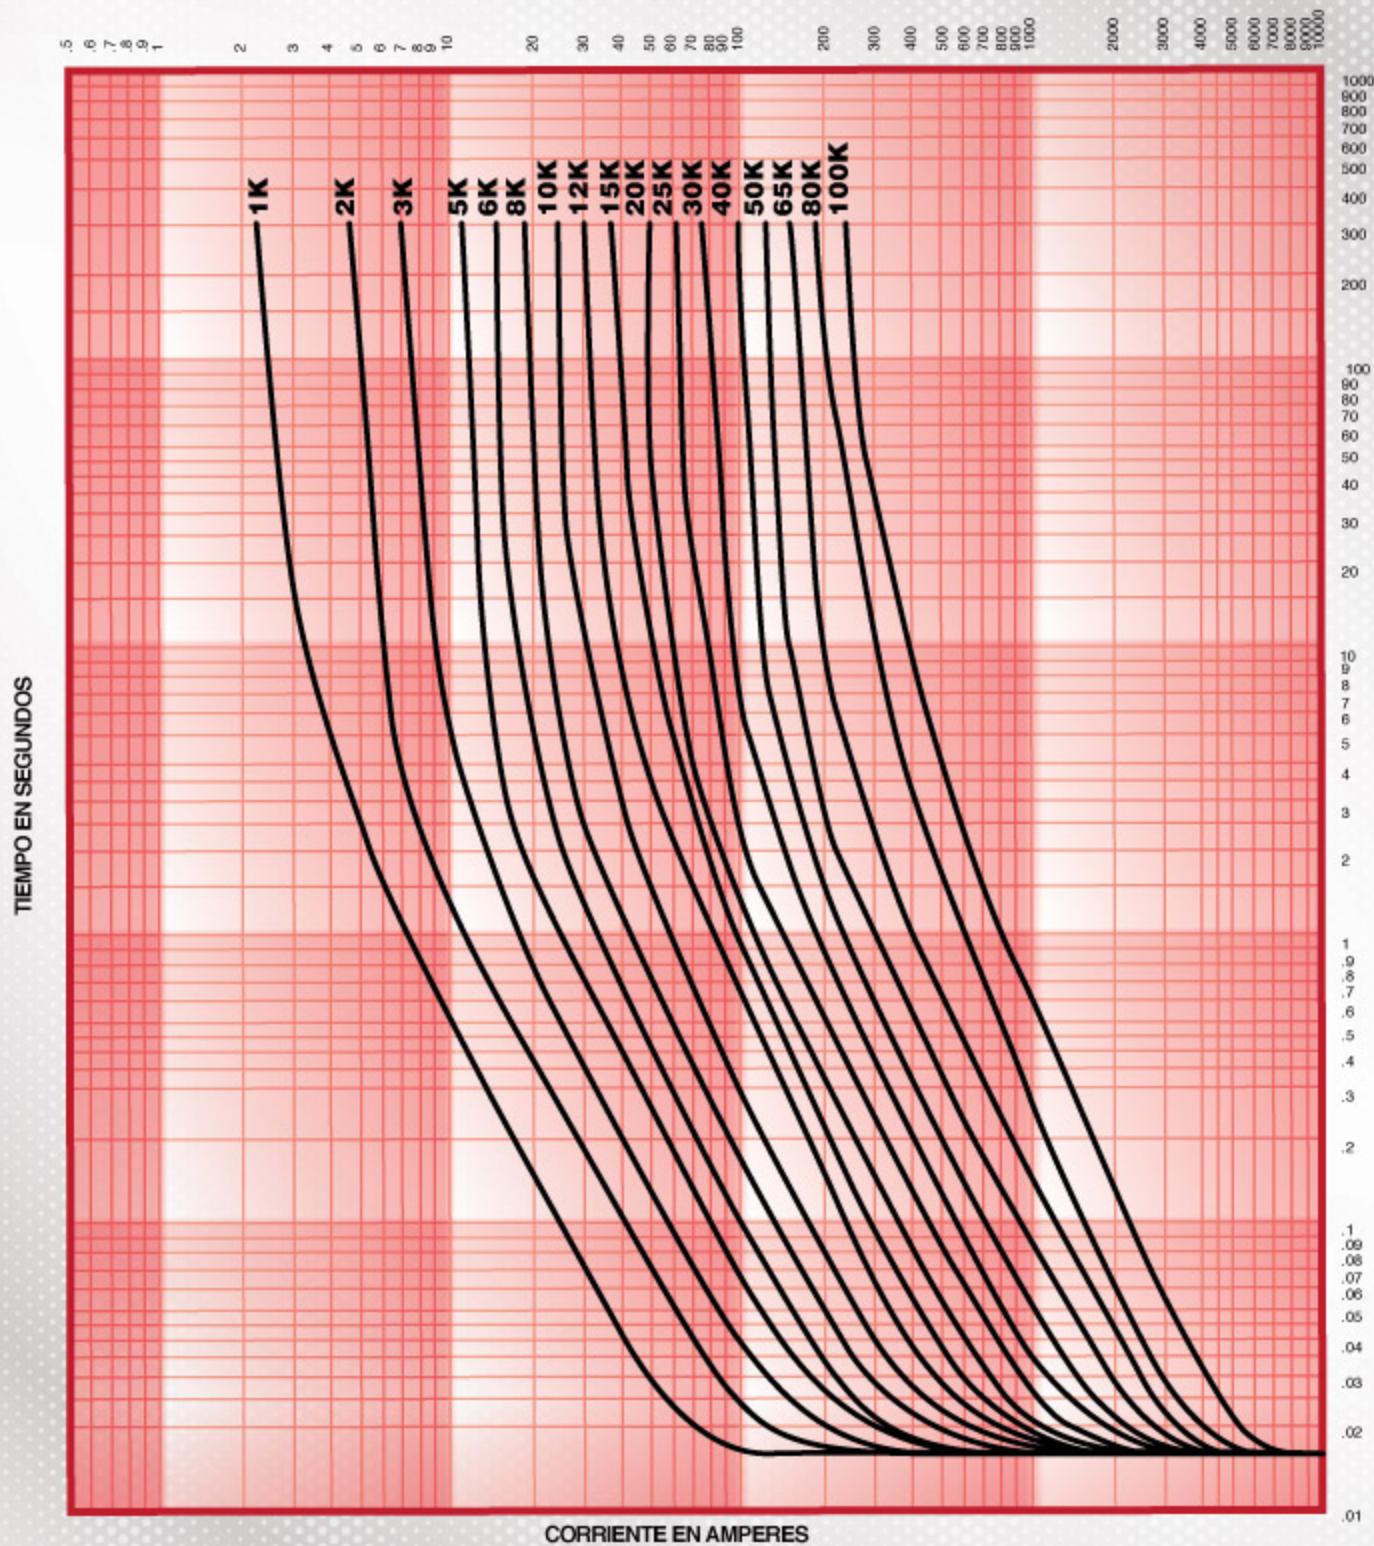

## 9. PARTES QUE CONFORMAN EL ESLABÓN FUSIBLE

A continuación se describen los componentes del eslabón Fusible marca Electramex, de acuerdo a la figura 1:

**Figura 1: Partes componentes del eslabón fusible.**




Las partes mecánicas son fabricadas de latón y cable de cobre estañado, troquelados a alta presión para evitar fallas mecánicas y falso contacto eléctrico en los elementos de unión, con la finalidad de asegurar la intercambiabilidad mecánica y eléctrica.

Las características dimensionales de las partes del eslabón fusible en 15 kV, 27 kV y 38 kV de 1 A hasta 200 A, se muestran en la Tabla 1.

Se empacan en bolsa de polietileno biodegradable conteniendo tres piezas de 1 A hasta 50 A nominal y una pieza de 65 A hasta 200 A nominal.

**Tabla 1**  
**Características Dimensionales de los Eslabones Fusible Velocidad “K”**  
**(rápido) marca ELECTRAMEX**

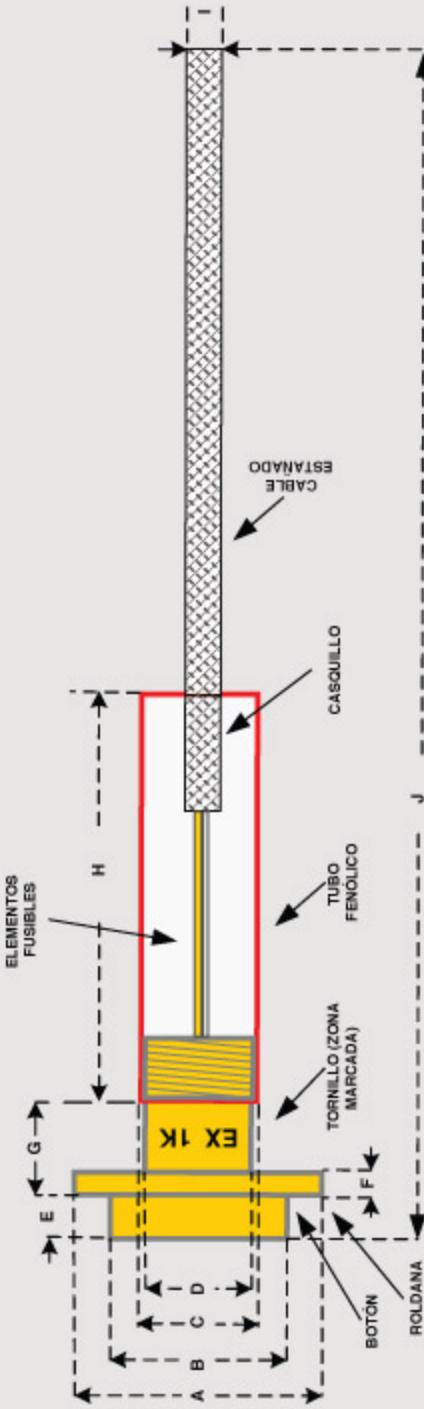

**Figura 2: Partes que conforman al eslabón fusible.**

Descripción Corta	Corriente Nominal (A)	Tensión Máxima de Diseño (kV)	Roldana de Ajuste		Botón		Tubo Fenólico		Zona Marcada del Torinillo		Cable Trenzado de Cobre Estriado		J Longitud Total del Eslabón Fusible (mm)	J Tensión Mecánica Aplicada Mínima (kg)
			A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E Grosor (mm)	F Diámetro (mm)	G Longitud (mm)	H Diámetro (mm)	I Longitud (mm)	J Calibre Total (AWG)		
EF *PK *Q	1 a 50	15	27	19	0.711	12.9	2	8	160	7.9	3	13	600	6
	50	38	15	27	No tiene	No tiene	19	2	9.5	160	9.5	6	600	6
EF *PK *R	65 a 100	65	27	38	No tiene	No tiene	25.4	2	16	160	130	5	600	6
	100	38	15	27	No tiene	No tiene	140	2	16	160	17.5	6	600	6
EF *PK *S	140 a 200	140	27	38	No tiene	No tiene	200	2	16	160	160	2 cables de calibre 5	600	6
	200	38	15	27	No tiene	No tiene	140	2	16	160	160	2 cables de calibre 5	750	6

Abreviaturas en la descripción corta.

EF = Eslabón Fusible

K = Rápido

\*P = 15 kV, 27 kV y 38 kV = Tensión máxima de diseño, en kV

\*Q = 1 a 50 (A) = Corriente nominal, en A.

\*R = 65 a 100 (A) = Corriente nominal, en A.

\*S = 140 a 200 (A) = Corriente nominal, en A.

## • 10. LISTA DE FUSIBLES NORMALIZADOS DE VELOCIDAD “K”

Lista de fusibles de velocidad “K” de acuerdo a las especificaciones vigentes

CFE 5GE00-01 y NMXJ-149/2 ANCE

Tabla 2

No.	Descripción Corta (Especificación CFE- 5GE00-01)	Código Electramex
1	EF 15K - 1	15 K001
2	EF 15K - 2	15 K002
3	EF 15K - 3	15 K003
4	EF 15K - 5	15 K005
5	EF 15K - 6	15 K006
6	EF 15K - 8	15 K008
7	EF 15K - 10	15 K010
8	EF 15K - 12	15 K012
9	EF 15K - 15	15 K015
10	EF 15K - 20	15 K020
12	EF 15K - 25	15 K025
13	EF 15K - 30	15 K030
14	EF 15K - 40	15 K040
15	EF 15K - 50	15 K050
16	EF 15K - 65	15 K065
17	EF 15K - 80	15 K080
18	EF 15K - 100	15 K100
19	EF 27K - 1	27 K001
20	EF 27K - 2	27 K002
21	EF 27K - 3	27 K003
22	EF 27K - 5	27 K005
23	EF 27K - 6	27 K006
24	EF 27K - 8	27 K008
25	EF 27K - 10	27 K010
26	EF 27K - 12	27 K012
27	EF 27K - 15	27 K015
28	EF 27K - 20	27 K020
29	EF 27K - 25	27 K025
30	EF 27K - 30	27 K030
31	EF 27K - 40	27 K040
32	EF 27K - 50	27 K050
33	EF 27K - 65	27 K065
34	EF 27K - 80	27 K080
35	EF 27K - 100	27 K100

No.	(Especificación CFE- 5GE00-01)	Código Electramex
36	EF 38K - 1	38 K001
37	EF 38K - 2	38 K002
38	EF 38K - 3	38 K003
39	EF 38K - 5	38 K005
40	EF 38K - 6	38 K006
41	EF 38K - 8	38 K008
42	EF 38K - 10	38 K010
43	EF 38K - 12	38 K012
44	EF 38K - 15	38 K015
45	EF 38K - 20	38 K020
46	EF 38K - 25	38 K025
47	EF 38K - 30	38 K030
48	EF 38K - 40	38 K040
49	EF 38K - 50	38 K050
51	EF 38K - 65	38 K065
52	EF 38K - 80	38 K080
53	EF 38K - 100	38 K100

Tensión nominal de diseño del Eslabón Fusible Tipo Universal Velocidad “K”: 15 kV, 27 kV y 38 kV.

Valor de Corriente nominal en Amperes:

• 1A, 2A, 3A, 5A, 6A, 8A, 10A, 12A, 15A, 20A, 25A, 40A, 65A en tensiones nominales de 15kV y 27 kV.

• 1A, 2A, 3A, 5A, 6A, 8A, 10A, 12A, 15A, y 20A en tensión nominal de 38 kV, de acuerdo a la especificación vigente CFE 5GE00-01, y

• 6A, 20A, 25A, 30A, 50A, 65A, 80A y 100A, en tensiones nominales de 15kV, 27 kV y 38 kV, de acuerdo a la especificación vigente NMXJ-149/2 ANCE.

Nota: Los fusibles arriba mencionados fueron aprobados satisfactoriamente por el laboratorio de Pruebas Equipos y Materiales (LAPEM) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), contando para ello con la constancia de aprobación de prototipos emitida por estos organismos.



# 11. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA APLICACIÓN DEL ESLABÓN FUSIBLE

El eslabón fusible es comúnmente utilizado en las líneas de distribución como protección contra corrientes de corto-circuito en transformadores y bancos de capacitores.

A continuación se enuncia a manera de ejemplo, información general sobre la forma en la cual se puede determinar o seleccionar el eslabón fusible más adecuado, de acuerdo al uso, equipo, parámetros eléctricos y otras variables que deben ser tomadas en cuenta.

Es importante mencionar que esta información es una guía de referencia, por lo que la determinación de todas las variables involucradas y por tanto la selección del eslabón fusible, dependen exclusivamente del diseñador del circuito eléctrico en donde será aplicado.

## 11.1 Protección a transformadores

Para obtener una adecuada selección del eslabón fusible es necesario conocer las características del transformador a proteger como son: potencia, tensión e intensidad de corriente en el primario y secundario, % de impedancia, tipo de conexión, número de fases, así como otras consideraciones importantes como son: las curvas de daño de conductores y transformadores, curva de corriente transitoria de energización (inrush y carga fría). Ver figura 5.

Las curvas de daño de los equipos y materiales son proporcionados generalmente por los fabricantes; sin embargo, para el caso del transformador se puede aplicar el siguiente criterio:

Como ejemplo, se observa (fig. 6) que para un transformador trifásico de 300kVA, 23kV-220V/127V,  $Z=4.5\%$ , conexión delta estrella aterrizada, la corriente nominal en el primario ( $I_p$ ) es de 7.54.

El ajuste máximo de la protección permitido de acuerdo a las tablas 450-3.a.1 y 450-3.a.2 de la norma NOM-001- SEDE- 2005 es de 22.59 A (300%  $I_n$  del primario), de tal forma que exista la posibilidad de proteger al transformador, utilizando diferentes capacidades

de eslabones fusibles de expulsión: 12 A, 15 A ó 20 A. Se recomienda el eslabón fusible de 12 A, el cual cumple con el valor de la norma mencionada; sin embargo, el hecho de cumplir con este punto, no quiere decir que sea lo mas adecuado, ya que la norma establece los límites de valores máximos ó mínimos a cumplir como objetivo de seguridad y será responsabilidad del diseñador o proyecto de la instalación eléctrica el definir la capacidad adecuada, en función de otros parámetros como son el tipo de carga por alimentar, las corrientes de energización del transformador y corriente de arranque de motores. Ver figura 6.


Las capacidades en amperes de los fusibles comúnmente usados para protección de transformadores monofásicos y trifásicos se muestran en las tablas 3 y 4.



Figura 5: Eslabón fusible protegiendo a Transformador

**Figura 6**

Protección de un transformador trifásico de 300 kVA, 23 kV-220V/127V,  $Z=4.5\%$ , conexión DELTA ESTRELLA aterrizada.

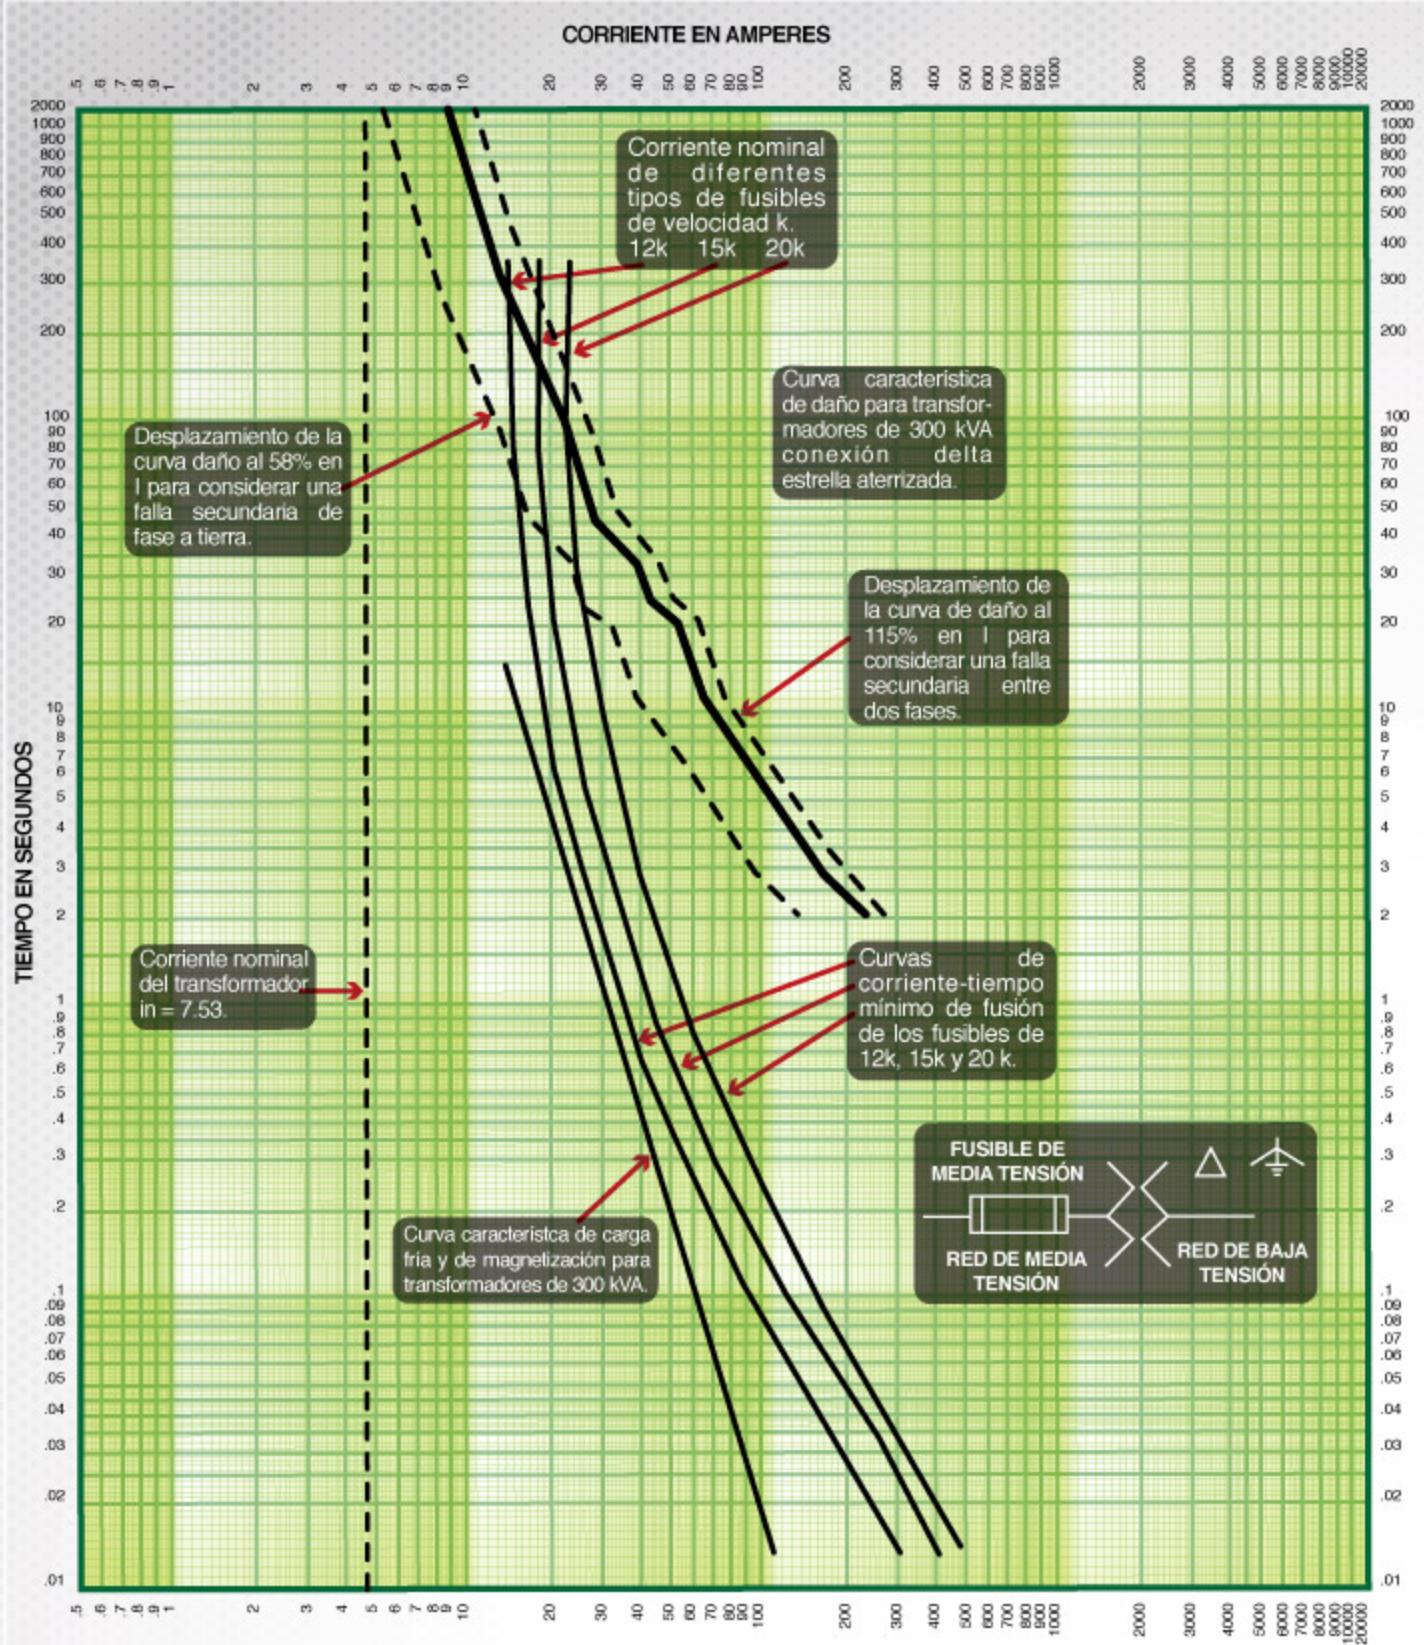

**Tabla 3**  
**Eslabones fusible comúnmente usados para protección de**  
**transformadores monofásicos**

kVA DEL TRANSFORMADOR	VOLTAJE DEL SISTEMA																					
	2300 VOLTS			4000 VOLTS			6900 VOLTS			11500 VOLTS			13200 VOLTS			22000 VOLTS			38000 VOLTS			
Amps Plena Carga	Fusible Plena Carga	Fusible Plena Carga	Amps Plena Carga	Fusible Plena Carga																		
1.5	0.6522	1	0.375	1	0.217		0.130		0.114		0.068		0.039									
2.5	1.0870	2	0.625	1	0.362		0.217		0.189		0.114		0.066									
3	1.3043	2	0.750	2	0.435	1	0.261		0.227		0.136		0.079									
5	2.1739	3	1.250	2	0.725	1	0.435	1	0.379	1	0.227		0.132									
7.5	3.2609	5	1.875	3	1.087	2	0.652	1	0.568	1	0.341	1	0.197									
10	4.3478	6	2.500	5	1.449	2	0.870	1	0.758	1	0.455	1	0.263									
15	6.5217	8	3.750	6	2.174	3	1.304	2	1.136	2	0.682	1	0.395	1								
25	10.870	15	6.250	8	3.623	5	2.174	3	1.894	3	1.136	2	0.658	1								
37.5	16.304	20	9.38	12	5.435	8	3.261	5	2.841	5	1.705	3	0.987	2								
50	21.739	30	12.50	15	7.246	10	4.348	6	3.788	5	2.273	3	1.316	2								
75	32.609	40	18.75	25	10.870	15	6.522	8	5.682	8	3.409	5	1.974	3								
100	43.478	50	25.00	30	14.493	20	8.696	10	7.576	10	4.545	6	2.632	5								
150			37.50	50	21.739	30	13.043	15	11.364	15	6.818	8	3.947	5								
200			50.00	65	28.986	40	17.391	20	15.152	20	9.091	12	5.263	8								
250			62.50	80	36.232	50	21.739	30	18.939	25	11.364	15	6.579	8								
333					48.261	65	28.957	40	25.227	30	15.136	20	8.763	12								
500					72.464	100	43.478	60	37.879	50	22.727	30	13.158	15								

**Tabla 4**  
**Eslabones fusible comúnmente usados para protección de**  
**transformadores trifásicos**

VOLTAJE DEL SISTEMA												
KVA DEL TRANSFORMADOR	2300 VOLTS			4000 VOLTS			6900 VOLTS			11500 VOLTS		
	AMPS PLENA CARGA	AMPS FUSIBLE	AMPS PLENA CARGA									
4.5	1.1296	2	0.6495	1	0.3765	0.2259	0.1968	0.1181	0.0684	0.0590		
7.5	1.8827	3	1.0826	2	0.6276	1	0.3765	0.3280	0.1968	0.1140	0.0984	
9	2.2593	3	1.2991	2	0.7531	1	0.4519	0.3937	0.2362	0.1367	0.1181	
10	2.5103	3	1.4434	2	0.8368	1	0.5021	1	0.4374	0.2624	0.1519	
15	3.7654	5	2.1651	3	1.2551	2	0.7531	1	0.6561	1	0.3937	
22.5	5.6482	8	3.2477	5	1.8827	3	1.1296	2	0.9841	2	0.5905	
25	6.2757	8	3.6085	5	2.0919	3	1.2551	2	1.0935	2	0.6561	
30	7.5309	10	4.3303	6	2.5103	3	1.5062	2	1.3122	2	0.7873	
37.5	9.4136	12	5.4128	8	3.1379	5	1.8827	3	1.6402	2	0.9841	
45	11.2963	15	6.4954	8	3.7654	5	2.2593	3	1.9683	3	1.1810	
50	12.5515	15	7.2171	10	4.1838	6	2.5103	3	2.1870	3	1.3122	
75	18.8272	25	10.8256	15	6.2757	8	3.7654	5	3.2805	5	1.9683	
100	25.1029	30	14.4342	20	8.3676	10	5.0206	6	4.3740	6	2.6244	
112.5	28.2408	40	16.2385	20	9.4136	12	5.6482	8	4.9207	6	2.9524	
150	37.6544	50	21.6513	30	12.5515	15	7.5309	10	6.5610	8	3.9366	
200	50.2058	65	28.8684	40	16.7353	20	10.0412	12	8.7480	10	5.2488	
225	56.4816	80	32.4769	40	18.8272	25	11.2963	15	9.8415	12	5.9049	
300	75.3088	100	43.3025	65	25.1029	30	15.0618	20	13.1220	15	7.8732	
450			64.9538	80	37.6544	50	22.5926	30	19.6830	25	11.8098	
500			41.8382	50	25.1029	30	21.8700	30	13.1220	20	7.5969	
690			57.7367	80	34.6420	40	30.1806	40	18.1083	25	10.4838	
750			62.7573	80	37.6544	50	32.8050	40	19.6830	25	11.3954	
1000					50.2058	65	43.7399	50	26.2440	40	15.1939	
1500					75.3088	100	65.6099	80	39.3659	50	22.7908	
2000									52.4879	65	30.3877	
										40	26.2440	
										30		

## • 12. PROTECCIÓN DE BANCOS DE CAPACITORES

El eslabón fusible que se usará para proteger un capacitor se escoge de tal forma que la capacidad de corriente sea igual o más grande que el 135 % de la corriente nominal del capacitor. Este sobredimensionamiento se debe al 10% de condiciones de sobretensión eléctrica, 15 % de tolerancia de la capacitancia y 10 % por armónicas.

Al hacer la selección de un eslabón fusible para un banco de capacitores, la característica Corriente-Tiempo del fusible debe ser comparada con la curva de ruptura del tanque de la unidad, la curva es suministrada por el fabricante. La curva de ruptura compara la probabilidad de ruptura con las diferentes relaciones de Corriente-Tiempo.

Las características Corriente-Tiempo del fusible para un banco de capacitores debe ser seleccionada para:

- Soportar la corriente “inrush” asociada con la energización del banco de capacitores.
- Soportar la corriente prevista del banco que puede ser alrededor del 135% de la corriente nominal.
- Operar tan pronto como sea posible en respuesta a una falla de la unidad.
- Proteger las unidades individuales en el banco contra ruptura, de acuerdo con las curvas de ruptura de tanque.

• Soportar el transitorio de corriente de desconexión (outrush current) del banco de capacitores que resulta cuando un banco cercano es energizado o cuando una falla ocurre.

Los criterios actuales establecen factores comprendidos de 1.35 a 1.65 veces la corriente nominal de los capacitores.

A manera de Ejemplo:

Tensión eléctrica del sistema : 13.8 kV

Para 13.87 kV corresponden unidades de 7.96 kV

Potencia reactiva (kVAr): 100

Aplicando la fórmula se tiene:

$$I_{ESLABÓN} = 1.65 \times \frac{(kVAr \text{ unidad})}{kV \text{ unidad}}$$

Aplicando la fórmula se tiene:

$$I_{ESLABÓN} = 1.65 \times \frac{100}{7.96} = 2072A$$

Solución: se recomienda un eslabón fusible de 20 K, es importante recordar que el eslabón fusible que se elija, sus Curvas de Corriente-Tiempo debe quedar a la izquierda de la curva de ruptura del tanque. Sin embargo, será responsabilidad del diseñador o proyectista de la instalación eléctrica el definir la capacidad adecuada del eslabón fusible en función de la curva de probabilidad de ruptura del tanque, suministrado por el fabricante.

## 12.1 Coordinación Fusible - Fusible

Para lograr una coordinación entre fusibles, generalmente se utilizan las Curvas de Interrupción Total del Fusible Protector y las Curvas del Corriente-Tiempo de Fusión del Eslabón Fusible Protegido, de tal forma que una falla en el lado de la carga debe operar el fusible protector (F2), antes de que se presente algún daño en el fusible protegido (F1), el cual debe operar únicamente como respaldo para la misma falla. Ver figura 7.

La coordinación de los fusibles de expulsión se logra comparando la Curva Corriente-Tiempo de Interrupción Total del fusible protector (F2), con la curva de Corriente-Tiempo mínima de fusión del fusible protegido (F1) la cual previamente debe haberse reducido a un 75 % en valores de tiempo para asegurar la no operación o daño por efecto de precalentamiento debido a la carga y al temperatura ambiente.

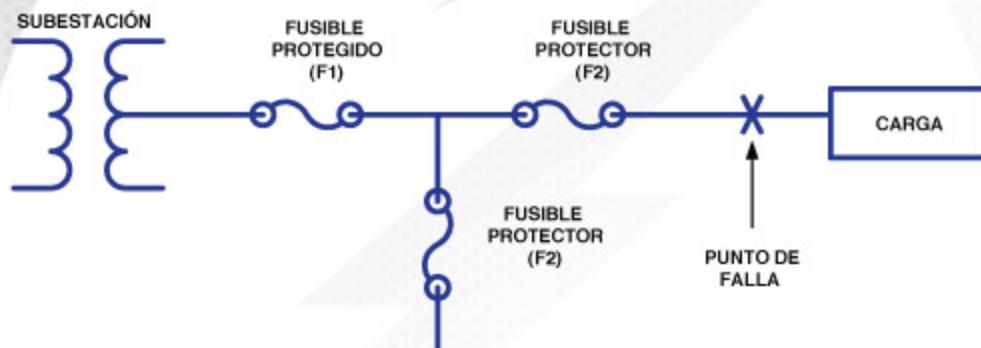


Figura 7. Coordinación Fusible - Fusible

## 12.2 Coordinación entre Restaurador - Fusible

En esta coordinación se busca que las operaciones rápidas del restaurador no provoquen daños en los fusibles, incluyendo el efecto acumulativo de la operación rápida considerando los intervalos de recierre. Las operaciones lentas del restaurador se deben retardar lo suficiente para asegurar la operación del fusible antes

de la apertura definitiva del restaurador. Ver figura 8.

La curva de Interrupción Total del fusible se utiliza para establecer el límite inferior de la coordinación de la curva de retraso de tiempo del restaurador.


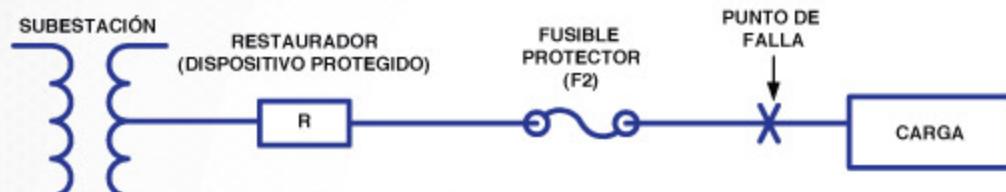


Figura 8. Coordinación Restaurador Fusible



**ELECTRAMEX**  
ELECTRAMEX S. A., DE C. V.

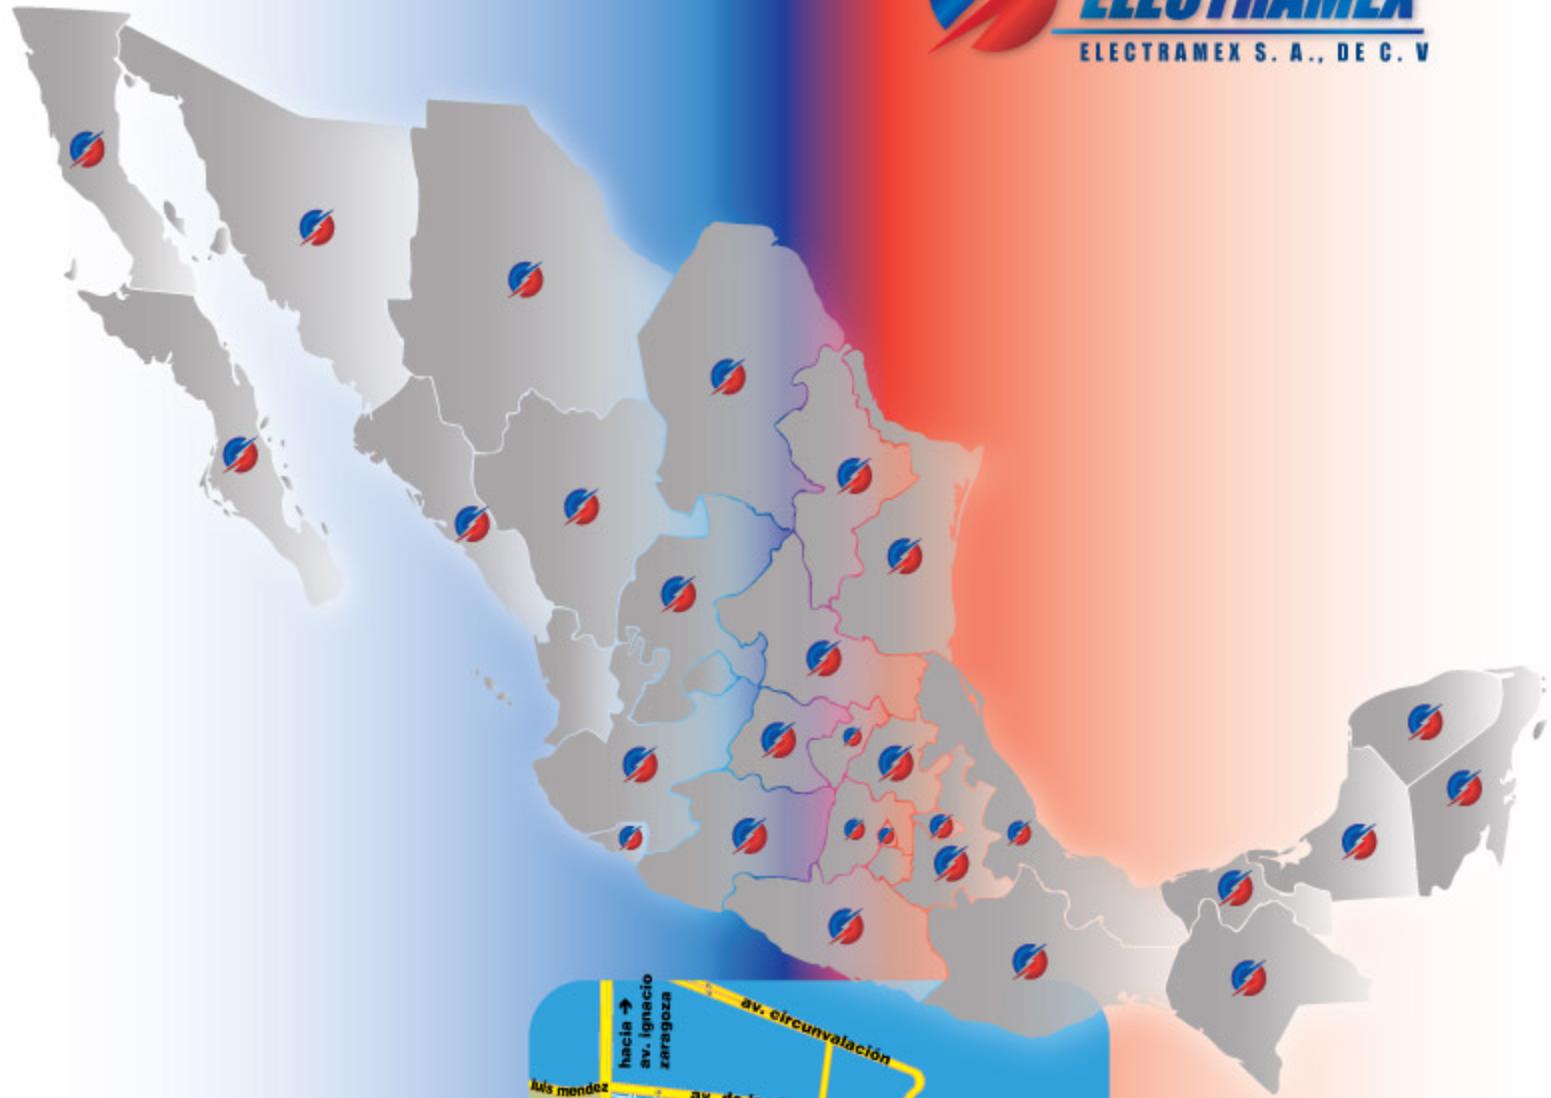

**ELECTRAMEX, S.A. DE C.V.**

Miguel Hidalgo No. 104. Col. Ejidal Santa María Aztahuacan, Z.U.E. C.P. 09570 MÉXICO, D.F.  
Tel: 01 (55) 1546-0126 01 (55) 1546-0128 01 (55) 1546-0617 01 (55) 1546-0618 Fax: 01 (55) 1546-0614  
web site: [www.electramex.com](http://www.electramex.com) e-mail: [ventas@electramex.com](mailto:ventas@electramex.com)

